

## **Guide - med udgangspunkt i en bule og afslutning med metal farve og klarlak.**

Optimale omgivelser: Lukket ventileret rum med temperatur på 18-35 grader .

Vi tager udgangspunkt i, at din bil er rengjort for skidt og snavs - evt. vask med [Maxi 3](#).

- Rengøring på og omkring skade med [ColorMatic silikone fjerner](#).
- Afdæk evt. hele bilen med [autoplast](#) el [papir](#) - [køb evt. rulle med 2 x 50 mtr. plast + tape](#).
- Skær forsigtigt hul de steder, hvor du ønsker, at udbedre en skade flere skader.
- Så er du klar! og du kan nu koncentrere dig om at lave usynlig reparation.
- Fjern løstsiddende rust /lak - slib ned til bart metal med sandpair - [\\*P120](#)
- Fjern slibestøv med blæsepistol og [ColorMatic Silikonefjerner](#).
- Du skal nu i gang med, at spartle og male - husk sikkerhedsudstyr.
- Beskyt dig med [3M 06942 maske](#), [nilex handsker](#) evt. [tyvek sprøjtedragt](#).
- Påfør 1-2 lag rustbeskyttende [ColorMatic Epoxyprimer](#) på spray på bart metal/slebet lak.
- Vent ca. 30 min. til [ColorMatic Epoxyprimer](#) er tør.
- Slib [ColorMatic Epoxyprimer](#) mat med [\\*P180](#)
- Nu skal du igang med at spartle - vigtigt at luftveje og hænder er beskyttet.
- Vurder størrelse af bule/buler og mix en passende mængde - (2 str. [250 ml](#) og [1,35 kg.](#))
- Mix grundigt spartel på [spartel blok](#) eller metalplade - Spartel tilsættes 2% rød hæder.
- Bule/buler fyldes med polyester spartel - påføres plan med overflade med [plast spartel](#).
- Vent ca. 30 min til spartel er gennemtør.
- Slib spartel helt plan med overflade - [brug først \\*P120 og afslut med \\*P180](#)
- Fjern slibestøv med blæsepistol og [ColorMatic Silikonefjerner](#).
- Påfør igen rustbeskyttende [ColorMatic Epoxyprimer](#) på spartel (isoler spartel).
- Vent ca. 30 min. til epoxy primer er tør.
- "Løbere" og ujævnheder slibes væk med [\\*P180 - \\*P240](#).
- Fjern slibestøv med blæsepistol og [ColorMatic Silikonefjerner](#).
- Påfør [1-2 lag ColorMatic Highbuild filler](#) - vent 15 min imellem hvert lag.
- Vent indtil filler er gennemtør - fra 30 min til 3 timer (alt efter lagtykkelse).
- Slib Highbuild filler 100% plan med overflade - start med [\\*P320, afslut med \\*P400](#)
- Er du ikke tilfreds - start forfra med [Highbuild filler](#) - alle ujævnheder afsløres i toplak.
- Når overfladen er flot og matteret med P400 - skal du påfører [basefarve](#) og [klarlak](#).
- Fjern slibestøv med blæsepistol og [ColorMatic Silikonefjerner](#).
- Påfør evt. [Finish kontrol spray](#) for, at tjekke om overfladen er 100% glat.
- Fjern ultra fint støv med [harpiks klud \(tackrag klud\)](#).
- Påfør 2 dækkende lag [basefarve med customspray](#) - vent 30 min imellem hvert lag.
- Vent 30 minutter indtil [basefarve](#) er tør.
- Blæs overfladen ren, og fjern ultra fint støv med [harpiks klud](#).
- Vigtigt: Du må ikke slibe i [basefarve](#) - ødelægger effekt/- giver opkog i klarlak.
- Er du ikke tilfreds! slib basefarve, påfør highbuild filler igen og forfra med basefarve.
- Påfør 2-3 dækkende lag [ColorMatic 1K klarlak](#) el. vores anbefaling [ColorMatic 2k klarlak](#) - 30 min imellem hver påføring.
- Gør overgang fra ny og gammel klarlak mindre synlig - sprøjt blandingsklarlak på overgang.
- Skidtkorn og løbere i klarlakken - vent indtil næste dag.
- Skidt korn og løbere fjernes med [Vådslib P1500](#) og ridser fra slib med [3M fastcut 51816](#).

\*Vi har anbefalet sliberondel med velcro fra 3M i Ø150 mm. - men vi har naturligvis et stort udvalg i andre størrelser og kvaliteter på dette link - [køb sandpapir](#).

**Bemærk: Metal farver skal overlakeres med klarlak - perfekt slut resultat får du med [2k klarlak på spray](#).**

### **Indkøbs/- Tjek liste.**

- \_ Sikkerhedsmaske med A2P3 filter – 3M 06942 maske til organiske dampe og farligt støv.
- \_ Nillex beskyttelseshandsker – findes i str. s,m,l og xl.
- \_ Tyvek sprøjtedragt - findes i str. s,m,l, xl og xxl.
- \_ Afdækningsplast / Autoplast 4x150 / Alm. Plast 2x50 mtr.
- \_ Afdækningspapir spec. til autolakering – findes i str. 10,20,40,60,80,100 og 120 cm. X 300 mtr.
- \_ Afdækningstape – findes i 18,24,36 og 48 mm.
- \_ Sandpapir – sliberondel til maskine Ø127mm el. Ø150mm eller ½ ark sandpapir til hånd – findes i alle str.
- \_ Maxi 3 Grundrens.
- \_ Colormatic Silikonefjerner.
- \_ Harpiks klud / tackrag klud
- \_ Colormatic Finish Kontrol spray.
- \_ Polyester spartel – findes I 2 størrelser 250 ml og 1,35 kg.
- \_ Colormatic Epoxyprimer.
- \_ Colormatic Highbuild filler.
- \_ Colormatic Custom spray i valgfri farve.
- \_ Colormatic 2k Klarlak på spray – findes i 2 størrelser 200 ml (Mat,silke og blank) og 500 ml. (blank).
- \_ Colormatic Blandingsklarlak