

# KABE | Brugsguide

Vi anbefaler følgende redskaber

- Mindst 2 spartler - den ene 35cm til afglatning
- Tape - plast - pap
- Blød støvkost
- Sandpapir korn 180/220
- Microfiber klud/Håndsprøjte
- Arbejdshandsker, latexhandsker og støvmasker

**KABE** Spartel - sådan gør du

1. Sæt tape op i forhold til arealet, som skal påføres **KABE**.
  - Bunden skal være jævn, tør, ensartet sugende og bæredygtig.
2. Arealet spartles af 2 omgange med ca. 16 timers mellemrum.
  - Begge gange bør hele arealet spartles på én gang
  - Spartlen skal have en tykkelse på ca. 2-3 millimeter pr. gang i et jævnt dækkende lag. Et sæt rækker til mellem 5-7 færdige kvadratmeter.
  - Efter 1. lag fjernes tapen, så denne ikke tørrer fast. Eventuelle opkanter/klatter slibes bort inden 2. lag, så overfladen bliver jævn.
  - Tapen påsættes igen inden 2. lag, og når det er påført, fjernes tapen.

Effekten fremkommer af måden der spartles på. Undgå derfor at spartle i samme retning, men derimod i bløde buer. Der kan ikke pletspartels uden det kan ses. Der vil opstå luftbobler, som er med til give en flot effekt.

Andet lag må ikke være for tyndt, idet der er risiko for gennemslibning og **KABE** vil fremstå plettet.

3. Det spartlede areal håndslibes med korn 180/220 i cirkler til en ensartet overflade. Maskinel slibning kan ikke bruges, da det skaber slibespor.
  - Det er nødvendigt at overdække møbler og lignende, da arbejdet støver
  - Arealet afstøves grundigt med blød støvkost.

**KABE** Topcoat - sådan gør du

4. Topcoat påføres af 2 omgange med 1-2 timers mellemrum. Kan med fordel tyndes med 30% vand. Du kan tilføje et 3. lag hvis arealet er udsat for slid.
  - Sæt endnu en gang tape på kanter. Topcoaten er meget svær at fjerne, så dæk godt af.
  - Topcoaten påføres med håndsprøjte eller med microfiberklud. Dup over med microfiberklud eller andet der ikke fnuller. Ved 1. lag er det vigtigt at duppe/sprøjte coatingen på, for at undgå skuremærker
  - Hele arealet bør udføres på én gang
  - Pas på løbere, da disse ses tydeligt.
  - Arealet finslibes let med korn 220 for at opnå glathed.
  - Støv aftørres med en fugtig klud.